

取付説明書



ツィーターブラケット プリウス(30系)/プリウスα用

KTX-Y40PRA

車種	年式	型式
プリウス	H21/5~H27/12	ZVW30
プリウスα	H23/5~現在	ZVW40W・41W

※平成30年6月現在のものです。6月以降の車両は変更されている場合があります。

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
- ご使用になるスピーカーにより、配線方法が異なる場合があります。その場合はスピーカーの取付説明書を参照してください。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<p>分解・改造をしないでください。 事故・火災・感電の原因になります。</p> <p>ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。</p> <p>前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けないでください。 事故・ケガの原因になります。</p>	<p>音がでない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。 事故・火災・感電の原因になります。</p> <p>車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線など傷をつけないでください。 事故・火災の原因になります。</p> <p>コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。</p>

注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
<p>説明書に従って、正しく接続してください。 火災・故障の原因になります。</p> <p>コードをシートレールにはさんだり、突起物に当たったりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。</p> <p>付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。 事故・故障の原因になります。</p>	<p>水のかかるところ、湿気やほこりの多いところには取り付けないでください。火災・故障の原因になります。</p> <p>取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。</p> <p>車以外には使わないでください。 故障・感電・ケガの原因になります。</p>

(平成30年5月1日現在)



お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談/お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ



 
 
 
- インフォメーションセンター
 <電話でのお問い合わせ>
 TEL:0570-006636
 ※全国各地からでも市内通話料金でご利用頂けます。
 (携帯電話・PHS:20秒10円)
 一部のIP電話など、接続できない場合は次の番号をご利用ください。TEL:03-6704-4926
 <メールでのお問い合わせ>
 ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。
- 電話受付時間(日曜・祝日・弊社休業日を除く)
 月曜~金曜日 9:30~17:30
 土曜日 9:30~12:00/13:00~17:00
 <FAXでのお問い合わせ>
 FAX:045-522-8700
- アルパインホームページ <https://www.alpine.co.jp>
 アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介します。

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/ 栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/ 新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/ 滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/ 島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/ 高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/ 宮崎県/沖縄県

1 構成部品

①ツィーターブラケット	②ワッシャー付き小ねじ(M4×10)	③変換コード	④クッションテープ(100mm×50mm)	⑤取付説明書
 ×2	 ×4	 ×2	 ×2	 ×1

2 内装部品の取り外し

プリウス ※番号順に取り外してください。
※イラストは右側ですが、左側も同様です。

■下図を参照して内装部品を外します。

①ピラーカバー(L-R)
(クリップ 2カ所、フック 3カ所)


②ツイーターカバー(L-R)
(フック 8カ所)

Aピラークリップを90°回して外します。

ピラーカバー(L-R)
Aピラークリップ

各ガーニッシュの取り外しにはクリップは必ずしも使用しません。

③純正ツイーター(L-R)
(ねじ 2カ所)

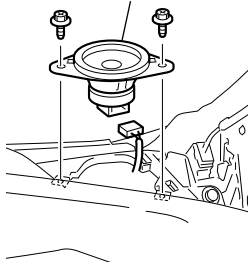


プリウスα ※番号順に取り外してください。

■下図を参照して内装部品を外します。

①上段グローブボックス(フック 8カ所)
※下段グローブボックスを開けてから取り外します。

⑥コラム上パネル
(フック 8カ所)

⑦運転席側エアコンダクト
(フック 6カ所)

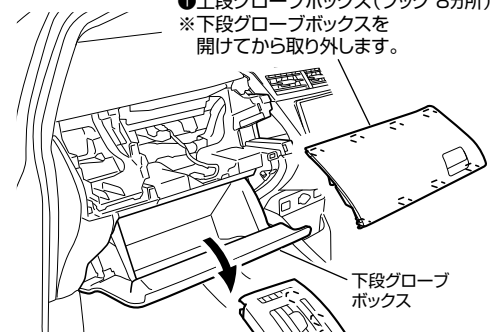

⑤センサーパネル
(クリップ 1カ所、フック 2カ所)

④運転席側ドアパネル
(クリップ 1カ所、フック 8カ所)

③助手席側エアコンダクト
(フック 5カ所)


②ねじ1カ所

Aピラークリップを90°回して外します。

※イラストは右側ですが、左側も同様です。

ピラーカバー(L-R)
Aピラークリップ


⑧ピラーカバー(L-R)
(クリップ 2カ所、フック 3カ所)

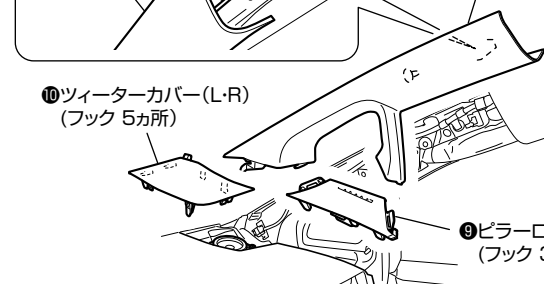

⑩ツイーターカバー(L-R)
(フック 5カ所)

⑨ピラーロアカバー(L-R)
(フック 3カ所)


①純正ツイーター(L-R)
(ねじ 2カ所)

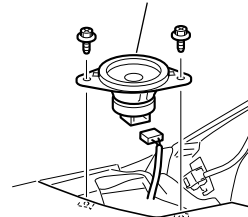

3 ツイーターの取り付け

1. ツイーター本体を分割し、①ツイーターブラケットを組み付けます。


※イラストは右側ですが、左側も同様です。
※イラストはプリウスですが、プリウスαも同様です。

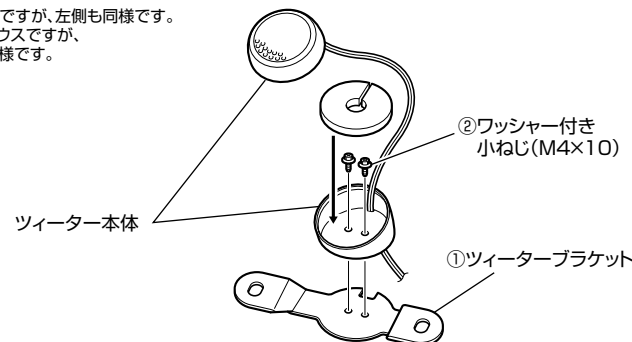

2. ③変換コード、ネットワークコードを下図のように接続し、④ツイーターをダッシュボード内に収納します。

ネットワークコード TWEETER側の配線


INPUT側の配線

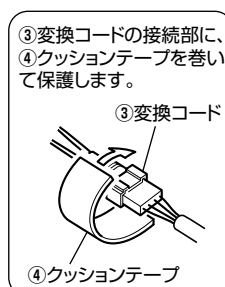

③変換コード
④クッションテープ

③変換コード
純正ツイーター用コネクター

純正ツイーターを取り付けていたネジ(2本)

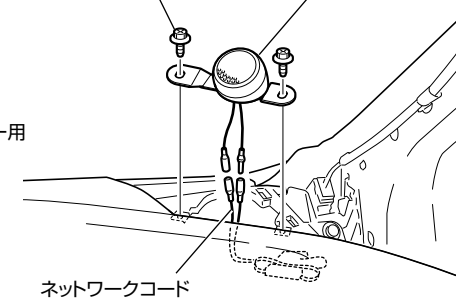

ネットワークコード

注意 ●ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
●ねじの締め忘れ、配線の接続忘れにご注意ください。

※配線方法は各スピーカーの取付説明書を参照してください。


4 車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに取り付けます。

※イラストはプリウスですが、プリウスαも同様です。

②ピラーカバー(L-R)

①ツイーターカバー(L-R)

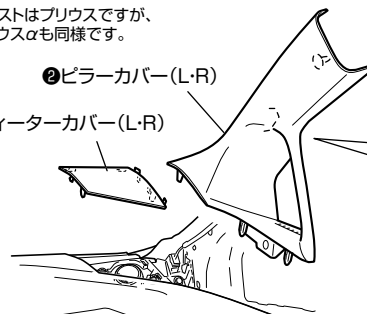

Aピラークリップを90°回して取り付けます。
ピラーカバー Aピラークリップ

注意 車両部品の動作確認、およびスピーカーの音出し確認を必ずおこなってください。